


STAPELTORNET I EKESKOG

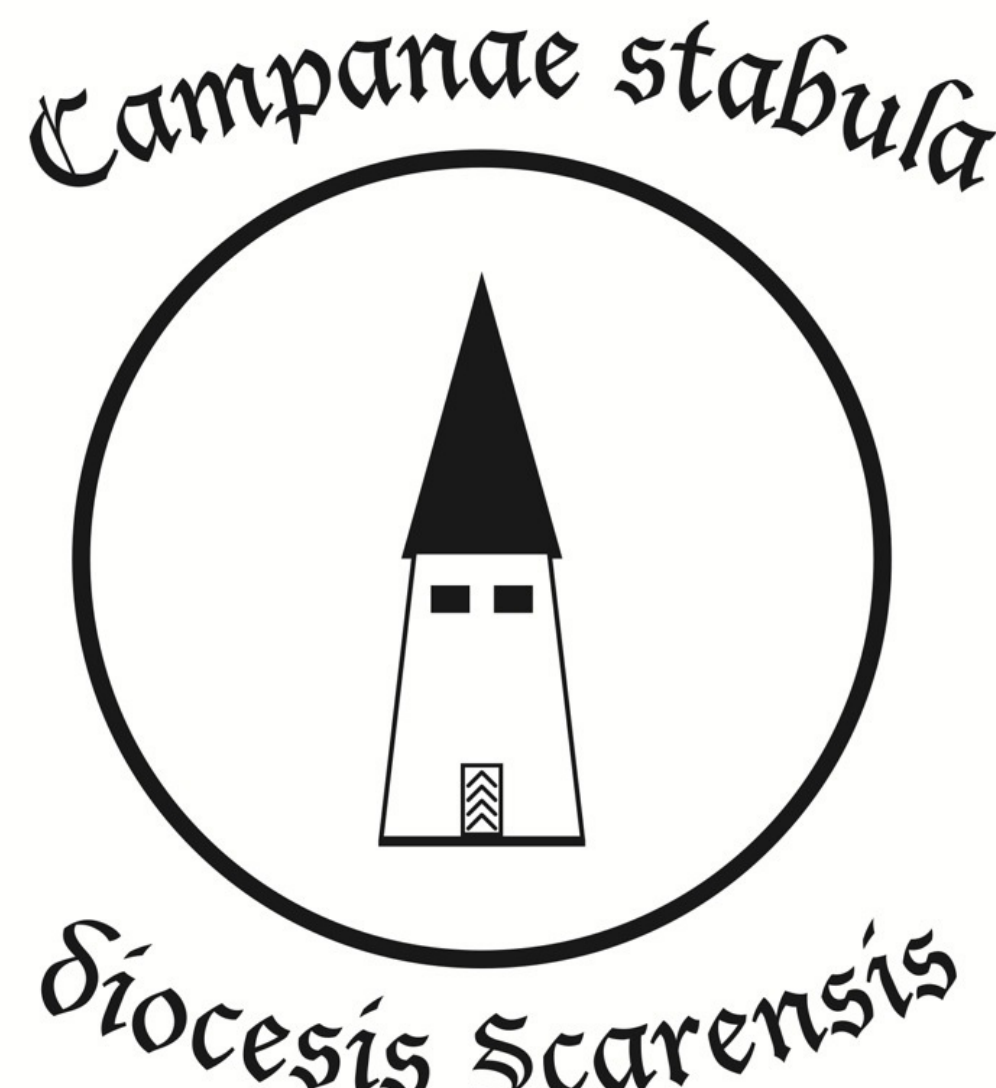

Restaureringen 2025



Sprätthuggning av nya stolpar av gammalfuror på plats i den lokala skogen där de fälldes.



Avruttad hörnstolpe och överväxt stenhäll.



Närbild av sprätthuggning av ny stolpe.



Tvärsnitt av ny stolpe, tätväxt och fin med mycket kärna.



Nya stolparna körs från skogen till kyrkogården, mars 2025. SKa ny bild!



Ett par gammalfuror fälldes i lokal skog höstvintrern 2022 för att hinna torka till restaureringen.



Bevarad medeltida panel på stapeltornet i Hammarö, Värmlandsnäs är förlaga till den nya fasadpanelen.

PM - Ekeskogs medeltida tornstapel

Skador tornben markerade med rött:

Antal meter som är i behov av åtgärd: **+2,5m**

Tornbenens totala längde är 7,65 meter.

Utbytt delar i originalkonstruktionen = ej medeltida:

Der är mestadels svamp som titt upp tornbenen på insidan och därför är det svårt att överblicka skadornas omfattning även om vi provborrat samtliga stockar med långt 4mm borrh i till kärnan. Skadornas omfattning uppgåss då all ytterpanel tas bort under renoveringen. Vi måste ta höjd för att det är mer skador än vad vi ser nu, och införskaffa reparationsstimmer så det helre blir över än fattas.

1. Panel i taket har rikligt med mögel och svamp som även skadat takets originalsparrar.
2. De tolv tornben hänger i luften, röt och svampskador ner till och en bit upp inuti.
3. Mitre bindbjälken klockbjälken delvis avbruten av sättningar i konstruktionen.



PM - Ekeskogs medeltida tornstapel

Sektionsritningar för skador i tornkonstruktionen och i taket. Samtliga tolv tornben är rötskadade i nedre ändan och två av benen är till större delen ihåliga av levande svamp som fått vita från lekande panel och fjällluckor. Två av benen har bytts ut 1804 enligt skriftliga källor vilket stämmer väl med dendrodateringen för dessa bytta tornben som fälldes 1790-talet. Då monterades även de horisontala klämsyllar och extra kryss-bjälkar inne i tornet.

