Svenska kyrkan | Finspångs församling

Begravningsinstruktion

Lokalförsörjningsplan

Finspångs församling

Planeringsperiod 2026–2030



Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

Innehåll

1. Sammanfattning 5
2. Bakgrund 6
2.1 Uppdrag 6
2.2 Syfte med lokalförsörjningsplanen 6
2.3 Metod 6
3. Demografisk analys 7
3.1 Befolkning 7
3.2 Antal födda 7
3.3 Antal gravsättningar 8
3.4 Prognos 8
4. Utveckling av begravningsskick 9
4.1 Trend 10
5. Kyrkogårdar i församlingen 10
6. Kulturgravar 11
7. Risinge kyrkogård 13.95 ha 12
7.1 Beskrivning 12
7.2 Gravkapacitet 13
7.3 Gravsättningar per år 13
7.4 Kulturhistorisk bedömning 14
7.5 Mark och anläggning - Byggnader 14
7.6 Murvårdsplan 15
7.7 Trädvårdsplan 16
7.8 Gravskick 17
Särskild satsning – muslimsk gravplats 17
8. St: Maria Kyrkogård 0.55 ha 19
8.1 Gravkapacitet 19
8.2 Gravsättningar per år 20
8.3 Kulturhistorisk bedömning 20
8.4 Mark och anläggning - Byggnader 21
8.5 Murvårdsplan 22

Finspångs församling
POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG
BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23
TELEFON: +46(122)85700

8.6 Trädvårdsplan 23
8.7 Gravskick 24
9. Hällestad kyrkogård 3.67 ha 25
9.1 Beskrivning 25
9.2 Gravkapacitet 26
9.3 Gravsättningar per år 26
9.4 Kulturhistorisk bedömning 27
9.5 Mark och anläggning - Byggnader 28
9.6 Murvårdsplan 29
9.7 Trädvårdsplan 30
9.8 Gravskick 31
10. Regna kyrkogård 1.11 ha 33
10.1 Beskrivning 33
10.2 Gravkapacitet 34
10.3 Gravsättningar per år 34
10.4 Kulturhistorisk bedömning 35
10.5 Mark och anläggning - Byggnader 36
10.6 Murvårdsplan 37
10.7 Trädvårdsplan 38
10.8 Gravskick 39
11. Rejmyre nya kyrkogård 0.69 ha 41
11.1 Beskrivning 41
11.2 Gravkapacitet 41
11.3 Gravsättningar per år 42
11.4 Kulturhistorisk bedömning 42
11.5 Mark och anläggning - Byggnader 42
11.6 Trädvårdsplan 43
11.7 Gravskick 44
12. Rejmyre gamla kyrkogård 0.41 ha 46
12.1 Beskrivning 46
12.2 Gravkapacitet 47

Finspångs församling
POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG
BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23
TELEFON: +46(122)85700

12.3 Gravsättningar per år 47
12.4 Kulturhistorisk bedömning 48
12.5 Trädvårdsplan 48
12.5 Murvårdsplan 49
12.6 Gravskick 50
13. Skedevi kyrkogård 1.76 ha 52
13.1 Beskrivning 52
13.2 Gravkapacitet 53
13.3 Gravsättningar per år 53
13.4 Kulturhistorisk bedömning 54
13.5 Mark och anläggning - Byggnader 54
13.6 Murvårdsplan 55
13.7 Trädvårdsplan 56
13.8 Gravskick 57
14. Kapacitetsanalys 59
15. Framtida utveckling 59
16. Drift och lokaler 60
17. Arbetsmiljö 60
18. Miljö och hållbarhet 60
19. Ekonomiska konsekvenser 61
20. Riskanalys 61
21. Begravningsverksamhetens beredskap 62

Finspångs församling
POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG
BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23
TELEFON: +46(122)85700

1. Sammanfattning

Denna lokalförsörjningsplan beskriver behovet av mark, lokaler och anläggningar för begravningsverksamheten i Finspångs församling under perioden 2026–2030.

Planen analyserar:

- Demografisk utveckling
- Utveckling av gravskick
- Kapacitet på kyrkogårdar
- Behov av nya gravområden
- Lokaler för personal och drift

Analysen visar att:

- Antalet avlidna i upptagningsområdet är relativt stabilt men svagt ökande.
- Kremationer fortsätter öka och utgör idag över 80 % av gravsättningarna.
- Efterfrågan på askgravplatser och minneslundar ökar kraftigt.
- Traditionella kistgravar minskar i omfattning men måste fortsatt erbjudas.

Kyrkogårdsförvaltningen behöver därför planera för:

- Fler askgravplatser
- Utvecklade minneslundar
- Omvandling av äldre gravkvarter
- Förbättrade drift- och personalutrymmen

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

2. Bakgrund

2.1 Uppdrag

Begravningsverksamheten regleras av Begravningslagen och innebär att huvudmannen ansvarar för att tillhandahålla:

- Gravplats
- Gravsättning
- Kremation
- Lokaler för ceremoni
- Skötsel av begravningsplatser
-

Församlingen ska säkerställa att det finns tillräckligt med gravplatser för lång tid framåt.

2.2 Syfte med lokalförsörjningsplanen

Planen ska:

- Ge ett strategiskt planeringsunderlag
- Säkerställa tillräcklig gravkapacitet
- Identifiera framtida investeringsbehov
- Bidra till effektiv drift av kyrkogårdar
- Förbättra arbetsmiljö och lokaler

Planen ska uppdateras vart 4–5 år.

2.3 Metod

Planen bygger på:

- Statistik över begravningar
- Befolkningsprognoser
- Inventering av gravplatser
- Analys av gravskick
- Dialog med personal och verksamhetsledning

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

3. Demografisk analys

3.1 Befolkning

Finspångs kommun har cirka 21 000 invånare. Befolkningsstrukturen visar en ökande andel äldre invånare.

3.2 Antal födda

År	Antal
2021	220
2022	215
2023	205
2024	198
2025	190

Trend: minskning

Under perioden 2021–2025 har antalet födda minskat från 220 år 2021 till 190 år 2025. Trenden visar alltså en stabil nedgång i födelsetalen, vilket är en utveckling som kan påverka den långsiktiga befolkningsstrukturen.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

3.3 Antal gravsättningar

År	Antal
2021	236
2022	254
2023	228
2024	242
2025	300

Trend: stabilt till svagt ökande

Antalet gravsättningar har under samma period varierat mellan 228 och 300 per år. Efter en stabil nivå under 2021–2024 steg antalet gravsättningar till 300 år 2025, vilket indikerar en stabil till svagt ökande trend.

3.4 Prognos

Framåt visar prognoser att antalet avlidna kan öka något fram till 2040, varefter nivåerna förväntas stabiliseras. Det innebär att behovet av gravplatser inte minskar på kort sikt, vilket är viktigt att beakta vid planering av framtida gravplatser och resurser inom begravningsverksamheten.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

4. Utveckling av begravningsskick

Historiskt har majoriteten begravts i kistgrav. Under de senaste 40 åren har kremationer ökat kraftigt.

Fördelning gravskick (2025):

Gravskick	Antal	Andel
Kistgrav	22	7,3 %
Urngrav	67	22,3 %
Askgravplats	78	26,0 %
Minneslund	133	44,3 %

År 2025 genomfördes totalt 300 gravsättningar. Den största andelen, 44,3 %, skedde i minneslund. Askgravplatser stod för 26,0 %, urngravar för 22,3 % och kistgravar för 7,3 %. Fördelningen visar att minneslund fortsätter att vara det mest förekommande gravskicket, vilket speglar den förändrade efterfrågan i begravningsverksamheten.

4.1 Trend

Ökning:

Minneslund och askgravplatser har ökat markant i antal. Minneslund är nu det mest förekommande gravskicket och står för 44,3 % av gravsättningarna, vilket visar en tydlig preferens för denna gravform. Askgravplatser står för 26,0 % och visar också en stadig ökning, vilket kan kopplas till både praktiska och miljömässiga faktorer samt en ökad efterfrågan på kremering.

Minskning:

Kistgravar har minskat och utgör nu endast 7,3 % av gravsättningarna. Detta tyder på att färre väljer traditionell kistgrav, till förmån för mer platsbesparande eller enklare alternativ som askgravplats och minneslund.

Sammanfattningsvis visar trenden att minneslund och askgravplatser växer i popularitet, medan traditionella kistgravar minskar. Denna utveckling bör beaktas vid planering av framtida gravplatser och resurser inom verksamheten.

5. Kyrkogårdar i församlingen

Församlingen ansvarar för flera begravningsplatser:

- Risinge kyrkogård
- St: Maria kyrkogård
- Hällestad kyrkogård
- Regna kyrkogård
- Rejmyre nya kyrkogård
- Rejmyre gamla kyrkogård
- Skedevi kyrkogård

6. Kulturgravar

Under perioden 2026–2027 genomförs en kulturgravsinventering på kyrkogårdarna inom Finspångs församling. Syftet med inventeringen är att identifiera och bedöma de kulturhistoriska värden som enskilda gravar och kvarter bär.

Som en del av arbetet tas en vård- och underhållsplan för kulturgravarna fram.

För att bevara kyrkogårdarnas kulturhistoriska värden krävs ett kontinuerligt och årligt underhåll av gravvårdarna samt, i vissa fall, konserverande åtgärder och restaurering. Underhållsarbetet genomförs av Stenlaget i samverkan med kulturmiljöspecialist.

Konservering och restaurering sker med antikvarisk medverkan och vid behov av behörig konservator. En inledande genomgång visar att det finns en betydande underhållsskuld avseende dessa gravanordningar, med varierande behov av åtgärder.

Mot denna bakgrund bedöms det som angeläget att genomföra riktade insatser under den kommande femårsperioden.

Nedan följer en uppskattning av antalet gravvårdar per kyrkogård som bedöms ha bevarandevärde eller mycket höga kulturhistoriska värden.

Uppgifterna avser gravar där huvudmannen är gravrättsinnehavare. På sikt kommer även återlämnade gravrätter att inventeras, vilket innebär att antalet kulturgravar sannolikt kommer att öka.

Kyrkogård	**Antal kulturgravar**
Hällestads kyrkogård	167
Regna kyrkogård	145
Risinge nya kyrkogård	307
Rejmyre gamla kyrkogård	80
Sankta Maria kyrkogård	66
Skedevi kyrkogård	131

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

7. Risinge kyrkogård 13.95 ha

7.1 Beskrivning

Risinge nya kyrkogård ligger cirka 1,5 km öster om Finspång, vid Hultbosjön. Anlagd 1849 i samband med den nya kyrkan, stod den helt färdig 1869. Kyrkogården är indelad i fyra huvuddelar (nr 1–4), som var och en speglar sin tids kyrkogårdsideal.

Område 1: Den äldsta delen runt kyrkan (1869) med traditionell karaktär. Här finns en trädkrans, grusgångar, rygghäckar av främst tuja samt de större och mer påkostade familjegravarna, inklusive det Rederska gravkoret från 1880-talet. Gravkapellet från 1907 ligger också här.

Område 2, "Björkallén": Utbyggd 1916 med en öppen karaktär. Kvarteret har ett mycket högt kulturhistoriskt värde som ett av de bäst bevarade exemplen i Östergötland på områden med enkla linjegravar. Här finns många anspråkslösa gravvårdar som träkors, gjutjärnskors och unika gjutna stenar.

Område 3: Utbyggt från 1950-talet med en strikt karaktär. Gravarna ligger i rader med rygghäckar. Här finns även en del med karaktär av skogskyrkogård (kvarter M-O) i sluttningen ner mot sjön.

Område 4: Den sydligaste och nyaste delen från 1981. Här finns både traditionella kvarter, urnrundlar och en större minneslund med utsikt över Hultbosjön.

Kyrkogården omgärdas av kallmurade stenmurar och har ett varierat växtbestånd med alléer, trädkransar och ett omfattande system av välhållna rygghäckar.

Risinge kyrkogård är församlingens största kyrkogård och central för tätorten.

- Stora gravkvarter
- Urngravsområden
- Askgravplatser
- Minneslund

7.2 Gravkapacitet

Gravtyp	Upplåtna	Lediga
Kistgrav	1662	300
Urngrav	1949	2504
Askgravplats	1055	139
Minneslund	3297	3500

7.3 Gravsättningar per år

Gravskick	Antal
Kistgrav	12
Urngrav	41
Askgrav	58
Minneslund	109

Totalt cirka 220 gravsättningar per år

7.4 Kulturhistorisk bedömning

Kyrkogården är stor och indelad i flera kvarter med olika karaktär. De äldre gravarna och kvartersindelningen är viktiga ur kulturhistoriskt perspektiv, där större familjegravar ofta ligger vid kyrkogårdsmuren och enklare gravar i mitten. Rester av äldre gångsystem och kyrkogårdsmuren bidrar till miljöns historiska värde.

Kvarter 1 och 2 har högt kulturhistoriskt värde med äldre gravvårdar, linjegravar, gjutjärnskors och bevarad parkidé. Kvarter 2 är särskilt värdefullt med sin tradition av björkar och välbevarade gravområden.

Kvarter 3 och 4 är nyare, från 1950- respektive 1980-talet, med tydlig, sentida kyrkogårdsutformning och varierande kvarterskaraktär. Gravvårdar speglar lokalt näringsliv och brukstraditioner, med många titlar knutna till jordbruk och järnväg.

7.5 Mark och anläggning - Byggnader

Inom ramen för lokalförsörjningsplanen för Risinge kyrkogård har behov identifierats inom områdena mark, anläggning och fastighet. För att säkerställa en långsiktigt hållbar och funktionell verksamhet planeras utvecklings- och investeringsåtgärder att genomföras successivt under en period om cirka 4–5 år.

Planeringen omfattar bland annat följande områden:

- utveckling av stenhuggeri och ytor för hantering av återbruk av gravvårdar,
- etablering och förbättring av kompostanläggning samt system för kompostsortering,
- översyn och utveckling av växthus för verksamhetens behov,
- utredning och planering av borglig ceremonilokal för framtida behov av neutrala ceremonimiljöer,
- åtgärder och investeringar kopplade till pumphus och teknisk försörjning,
- modernisering och förbättring av bevattningssystem inom kyrkogården (styrning).

Arbetet kommer att bedrivas etappvis med hänsyn till verksamhetens behov, ekonomiska förutsättningar samt framtida drift- och hållbarhetskrav.

7.6 Murvårdsplan

(2026 Murvårdsplan, daterad 2026-04-20)

Under en 4–5-årsperiod planeras åtgärder på de kallmurade stenmurarna och trapporna vid Risinge nya kyrkogård. Inventering och riskbedömning visar att flera murar har skador som kräver åtgärder för att bevara det kulturhistoriska värdet enligt lag (SFS 1988:950).

Prioriteringar i tid:

- **År 1 (prioritering 1):** Stenmur 4a – demontering och restaurering p.g.a. rasrisk. Tillstånd från länsstyrelsen krävs.
- **År 2–3 (prioritering 2):** Mur 1a, 1b, 3 och Reders gravkör – översyn och reparationer (hålrum, lösa stenar, frostskador).
- **År 4 (prioritering 3):** Mur 2, 4b, trappa 2 och 3 – mindre reparationer samt eventuell åtgärd vid försämring.
- **År 4–5 (prioritering 4):** Mur 5 – inga åtgärder.

Viktiga principer:

- Ingen fogning eller injicering med cementhaltigt bruk.
- Minst 30 cm gräs/grusyta mot murar, inte asfalt.
- Sorkskador åtgärdas genom att ersätta jord med stenkärna vid större reparationer.

Kontakt med Länsstyrelsen krävs för flera åtgärder. Åtgärderna samordnas med förvaltningens löpande underhåll.

7.7 Trädvårdsplan

(2026 Trädvårdsplan, daterad 2026-04-10)

Under en 4–5-årsperiod genomförs en samlad trädvård på Risinge kyrkogård för att bevara kulturhistoriska, biologiska och estetiska värden samt minska risker. Totalt 445 träd är inventerade, varav flera är särskilt skyddsvärda.

Åtgärder år 1–2 (omgående/akuta):

- Kontroll och justering av kronstabilisering på bohuslindar (område 1 och 2).
- Reducering av konkurrensgrenar på lönnar i trädkransen.
- Ersättning av vitbrokiga skogslönnar utmed huvudgången med pelarek.
- Fällning av riskträd (alm, skogslind med stubbdyna, enstaka björkar).

Åtgärder år 2–4 (kort sikt):

- Underhållsbeskärning av björkar, lindar och ek.
- Återplantering av björk, lind och ornäsbjörk i tomma allépositioner.
- Kronhöjning av poppel, glanslind och blodlönn.
- Årlig kontroll av dubbelstammar och svaga greninfästningar.

Åtgärder år 4–5 (lång sikt):

- Ersättning av jättetujor (drabbade av kvistdöd) med serbgran.
- Eventuell fällning av ask vid askskottsjuka.
- Fortsatt uppbyggnadsbeskärning av unga träd.

Viktiga principer:

- Undvik markväv vid plantering (orsakar rotskador).
- Plantera med god jordvolym och förhöjd bädd vid lerhaltig mark.
- Tillstånd från länsstyrelsen krävs för fällning och nyplantering enligt KML.
- Anlita certifierad arborist för arbete på hög höjd.

7.8 Gravskick

År 2025 genomfördes totalt 220 gravsättningar på Risinge kyrkogård. Fördelningen var följande: minneslund 44,3 procent (133 gravsättningar), askgravplats 26,0 procent (78), urngrav 22,3 procent (67) och kistgrav 7,3 procent (22). Trenden visar att minneslund och askgravplatser ökar markant medan kistgravar minskar.

Mot denna bakgrund föreslås följande prioriteringar:

Högsta prioritet (år 1–2) ges till askgravplatserna, där endast 139 platser är lediga och årligen sker 78 gravsättningar. Vid nuvarande takt bedöms kapaciteten vara slut inom 2–3 år, vilket kräver omgående planering för nya ytor eller förtätning. Även minneslunden prioriteras högst, med 133 gravsättningar per år och ett stort antal lediga platser (3 500). Den höga efterfrågan ställer krav på fortsatt god skötsel, växtlighet och tillgänglighet.

Hög prioritet (år 2–3) ges till kistgravarna, som har ett begränsat antal lediga platser (300) vid en årlig efterfrågan på 22 gravsättningar, vilket ger en framförhållning på cirka 13–14 år.

De äldre kvarteren (område 1 och 2) har mycket höga kulturhistoriska värden med linjegravar, gjutjärnskors och det Rederska gravkoret. Dessa kräver särskilda bevarandeinsatser som samordnas med mur- och trädvårdsplanen. Även kulturgravar i dessa områden prioriteras här.

Medelhög prioritet (år 3–5) ges till urngravar, som har mycket god kapacitet (2 504 lediga platser) i förhållande till efterfrågan (67 gravsättningar per år). Inga akuta kapacitetsbrister föreligger, och skötseln kan ske löpande.

Lägst prioritet (efter 5 år) ges till nyare gravkvarter på område 3 och 4, där de kulturhistoriska värdena är lägre. Utveckling av dessa kan ske på längre sikt.

Särskild satsning – muslimsk gravplats

Under perioden 2027–2028 planeras en etablering av en muslimsk gravplats med 20 platser på Risinge kyrkogård. Detta är ett strategiskt och framåtblickande beslut som syftar till att möta en förväntad ökad efterfrågan från muslimska grupper i regionen.

Bakgrund och prognos

Idag hanteras muslimska gravsättningar i huvudsak i Norrköping, där det sker cirka 4 gravsättningar per år. Norrköpings församling har dock signalerat att deras markresurser för muslimska gravplatser är begränsade och att de inom en 4–5-årsperiod inte kommer att kunna tillgodose det framtida behovet. Detta innebär att efterfrågan på muslimska gravplatser i Finspångs område förväntas öka successivt under de kommande åren, särskilt från och med 2030 och framåt.

Risinge kyrkogård har goda markresurser och bedöms vara den mest lämpliga platsen i församlingen för en sådan etablering. Genom att projektera och anlägga en muslimsk gravplats redan nu skapar församlingen beredskap för framtida behov och säkerställer att Finspångs församling kan erbjuda en värdig och ändamålsenlig begravningsplats även för muslimska medborgare.

Åtgärder

Åtgärd	Tidsplan	Status
Projektering av muslimsk gravplats	2027	Ansökan 2027
Anläggning av 20 muslimska gravplatser	2028	Etablering

Placering sker i anslutning till befintliga gravområden på Risinge kyrkogård, med hänsyn till kulturhistoriska värden och tillgänglighet.

Sammanfattning Risinge

Sammanfattningsvis bör församlingen under de närmaste 1–2 åren prioritera att utöka ytorna för askgravplatser och säkerställa skötseln av minneslunden. Samtidigt ska de kulturhistoriskt värdefulla äldre gravområdena vårdas varsamt i samordning med mur- och trädvårdsplanen. En särskild satsning på muslimsk gravplats genomförs under 2027–2028 för att möta framtida regionala behov.

8. St: Maria Kyrkogård 0.55 ha

Nio kilometer från Finspång, inbäddad i det östgötska landskapet, ligger S:ta Maria kyrkogård. Platsen domineras helt av en av Östergötlands äldsta och mest välbevarade medeltidskyrkor, och tillsammans bildar de en ovanligt komplett och stämningsfull helhet. Men det är inte bara kyrkan som är sevärd – kyrkogården i sig är ett kulturarv av högsta rang.

Kyrkogårdens absoluta hjärta och dess mest framträdande särdrag är den ståtliga bogårdsmuren i sten. Denna massiva mur löper runt tre sidor av området och är en av de bäst bevarade medeltida murarna i hela Sverige. Att stiga innanför den är som att kliva in i en skyddad värld, avskild från omvärlden. Murens ålder och storvulna enkelhet skapar en lugn och innerlig atmosfär, en plats för stillhet och eftertanke. Arvet från 1200- och 1300-talet har förvaltats med varsam hand genom seklerna, och den senaste renoveringen av dess spåntäckta tak 2016 är ett bevis på denna omsorg. På den fjärde sidan, uppe på en bergkulle norr om kyrkan, kompletteras miljön av en klockstapel från 1935, som smälter väl in i den historiska omgivningen.

Innanför muren breder en lugn och grönskande kyrkogård ut sig. Här erbjuds traditionella gravplatser i form av urn- och kistgravar. Oavsett gravvårdarnas ålder är det närvaron av den medeltida kyrkan och den mäktiga stenmuren som sätter den absolut prägel på platsen och ger den dess särpräglade identitet.

8.1 Gravkapacitet

Gravtyp	Upplåtna	Lediga
Kistgrav	137	0
Urngrav	67	274
Askgravplats	Finns ej	0
Minneslund	Finns ej	0

8.2 Gravsättningar per år

Gravskick	Antal
Kistgrav	1
Urngrav	4

Totalt cirka 5 gravsättningar per år

8.3 Kulturhistorisk bedömning

S:ta Maria kyrkogård är inte bara en vacker plats; den är ett historiskt dokument av oersättligt värde.

En unik medeltida miljö: Kyrkogårdens allra främsta värde ligger i den magnifika bogårdsmuren. Som en av de ståtligaste och mest kompletta i Sverige är den ett omistligt byggnadsminne och en fysisk länk tillbaka till medeltiden, en påminnelse om den tid då kyrkan och dess kyrkogård var bygdens absoluta centrum.

En arkitektonisk helhetsmiljö: Tillsammans med S:ta Maria kyrka – med sina internationellt uppmärksammade kalkmålningar från 1400-talet och unika, bevarade medeltida järndörrar – bildar kyrkogården en sakral helhetsmiljö i världsklass. De olika delarna förstärker varandra och skapar en sammanhållen bild av en medeltida anläggning.

Kontinuitet i nio sekler: Platsen har använts som begravningsplats i närmare 900 år. Detta i sig har ett oerhört stort värde. Kyrkogården är ett fysiskt uttryck för en lång, obruten tradition och religiös kontinuitet på samma plats – generation efter generation har här funnit sin sista vila.

En karaktär som består: Även om detaljerad kunskap om de enskilda gravvårdarna kräver en egen inventering, är det den övergripande historiska strukturen som ger kyrkogården dess särprägel. Det är den magnifika muren, den grönskande gräsmattan och närheten till den medeltida kyrkan som tillsammans skapar en miljö av ett oersättligt kulturhistoriskt värde.

8.4 Mark och anläggning - Byggnader

År 1–2 (2026–2027)

- Ängsmark utreds vid norra muren och inom Allmänna linjen. Dialog förs med gravrättsinnehavare om skötselförändringar.
- Servicestationer och vattenposter ses över. Tillgänglighetsanpassning påbörjas, bland annat med hyllor för vattenkannor.
- Häckbestånd inventeras. Utbyte från liguster till häckoxbär förbereds.
- Dialog påbörjas med Länsstyrelsen Östergötland om äldre vattenbrunnar i sand- och kalksten.

År 3 (2028)

- Tjärning av tiondebodens tak genomförs i april–maj med kompletterande behandling i september.
- Sprickbildningar i tiondebodens fasad åtgärdas. Extern byggnadsvårdskompetens anlitas vid behov.
- Första utvärderingen av ängsmarksförsöken görs.

År 4–5 (2029–2030)

- Successivt utbyte till häckoxbär genomförs på utvalda platser. Droppbevattning installeras vid nyplantering.
- Ängsmarksytor utökas efter utvärdering. Fortsatt dialog förs med gravrättsinnehavare.
- Uppföljande dialog med Länsstyrelsen om vattenbrunnar genomförs.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

8.5 Murvårdsplan

Murar, staket och kulturhistoriska byggnadsdelar vårdas och underhålls löpande för att säkerställa funktion och kulturvärde.

År 1–2 (2026–2027)

- Alla murar, staket och kulturhistoriska byggnadsdelar inventeras.
- Gjutjärnsstaket vid kulturgravar och längs murar repareras och målas successivt för att motverka rost.
- Akuta murverksreparationer genomförs.

År 3 (2028)

- Löpande inspektion av murverk. Åtgärder vid behov för att säkerställa stabilitet.
- Extern kompetens inom byggnadsvård anlitas vid behov för traditionella material och metoder.

År 4–5 (2029–2030)

- Fortsatt reparation och målning av gjutjärnsstaket.
- Planerat underhåll av murverk fortsätter. Dokumentation av utförda åtgärder och återstående behov inför nästa planperiod.

8.6 Trädvårdsplan

Kyrkogårdens trädmiljö förvaltas genom återkommande inventeringar och arboristinsatser för att säkerställa säkerhet, biologiska värden och kulturhistoriska trädstrukturer.

År 1–2 (2026–2027)

- Full inventering av samtliga träd genomförs med fokus på säkerhet och biologiska värden.
- Särskild bedömning görs av hamlad lind vid kyrkporten (kända håligheter). Åtgärdsbehov prioriteras.
- Lindar och lönnar inventeras inför framtida kronstabilisering.

År 3 (2028)

- Behovsprövade arboristinsatser genomförs utifrån inventering.
- Eventuell kronstabilisering av lindar och lönnar påbörjas.
- Uppföljande bedömning av hamlad lind. Vid behov genomförs åtgärder.

År 4–5 (2029–2030)

- Fortsatta vårdinsatser på lindar och lönnar enligt etappvis planering.
- Ny inventering av trädbeståndet genomförs som underlag för nästa femårsperiod.
- Dokumentation av alla genomförda åtgärder och framtida behov.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

8.7 Gravskick

Idag sker cirka fem gravsättningar per år på kyrkogården – en kistgrav och fyra urngravar. Samtliga 137 kistgravsplatser är upplåtna, medan det finns 274 lediga urngravsplatser.

Kyrkogården saknar i dagsläget askgravplats och minneslund.

Den låga andelen kistgravssättningar i kombination med fullbelagda kistgravplatser innebär att kyrkogården står inför ett strategiskt vägval. Samtidigt ställer den kulturhistoriskt unika miljön – med bogårdsmuren från 1200–1300-talet, den medeltida kyrkan och den obrutna 900-åriga kontinuiteten – särskilda krav på återhållsamhet och anpassning.

Inriktning för perioden 2026–2030

Utvecklingen av gravskicket präglas under femårsperioden av tre vägledande principer:

1. **Kulturhistorisk hänsyn** – Kyrkogårdens karaktär bestäms av muren, gräsmattan och närheten till den medeltida kyrkan. Nya inslag ska underordnas denna helhet.
2. **Långsiktig hållbarhet** – Skötselinsatser utformas för att vara resurssnåla och hållbara över tid.
3. **Dialog och förankring** – Förändringar sker i nära samråd med gravrättsinnehavare och anhöriga.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

9. Hällestad kyrkogård 3.67 ha

9.1 Beskrivning

Hällestads kyrkogård ligger centralt i samhället, cirka en mil väster om Finspång, med den storslagna nygotiska kyrkan från 1895 som ett dominerande landmärke. Kyrkogården är uppdelad i tre tydliga delar som speglar olika epoker:

Den gamla kyrkogården (1890-tal och framåt): Ligger närmast kyrkan och är den mest påkostade delen. Här finns välbevarade grusgravar, särskilt i de norra kvarteren (A och D), vilket är ovanligt idag. Området präglas av större familjegravar med stenramar, smidesstaket och en ofullständig trädkrans av lind.

Utvidgningen från 1940-talet (Södra delen): En tidstypisk anläggning med strikt geometrisk plan. Gravarna ligger i gräsbevuxna kvarter som avgränsas av ett symmetriskt mönster av grusgångar och låga rygghäckar (oxbär, ölandstok). Omgärdas av en tät trädkrans av bohuslind.

Utvidgningen från 1970-talet (Östra delen): En öppnare och enklare anläggning på före detta åkermark. Stora ytor är ännu inte tagna i anspråk. Här finns en minneslund i det nordöstra hörnet, och området avgränsas av en trädrad med oxlar.

Kyrkogården omges av stödmurar av natursten som successivt byggts ut, och entrén markeras av en påkostad smidesgrind från 1895.

- Landsbygdskyrkogård
- Äldre gravkvarter
- Begränsad nygravsättning



9.2 Gravkapacitet

Gravtyp	Upplåtna	Lediga
Kistgrav	798	79
Urngrav	274	582
Askgravplats	112	30
Minneslund	293	17 450

9.3 Gravsättningar per år

Gravskick	Antal
Kistgrav	3
Urngrav	7
Askgrav	9
Minneslund	14

Totalt gravsättningar 33 per år

9.4 Kulturhistorisk bedömning

Hällestads kyrkogård har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, främst genom sin tydliga tidsdjup och sitt välbevarade uttryck för olika epokers ideal.

Unikt bevarade grusgravar: Det stora och relativt intakta området med grusgravar på den norra delen (kvarter A) är av särskilt högt värde, då de flesta andra kyrkogårdar under 1900-talet lade om sina grusytor till gräs för att förenkla skötseln.

Socialhistoria och personhistoria: Gravarnas placering och utformning speglar det lokala samhällets struktur. Här finns allt från påkostade familjegravar tillhörande brukspatroner och adliga släkter (som Mörner och Burén) till enklare linjegravar för mindre bemedlade. De många titlarna på gravvårdarna – allt från bruksförvaltare och kronolänsman till skräddarmästare och glasblåsare – ger en unik inblick i yrkeslivet i en bruks- och jordbruksbygd.

Arkitektonisk helhet: Miljön kring kyrkan, med den praktfulla smidesgrinden, gravkapellet i samma nygotiska stil och de terrasserade stenmurarna, bildar en sammanhållen och välbevarad arkitektonisk helhet från sekelskiftet 1900.

Tidslager: De tre utbyggnadsetapperna (1890-tal, 1940-tal, 1970-tal) ligger tydligt avläsbara i landskapet och representerar var för sig sin tids kyrkogårdsideal – från den monumentala och strikta 1800-talskyrkogården, via 1940-talets funktionalistiskt inspirerade rygghäckar, till 1970-talets öppnare och enklare formspråk.

9.5 Mark och anläggning - Byggnader

Planerade åtgärder 2026–2030

Åtgärd	Genomförande
Besiktning av kapell	2027
Byte av matta vid entré	2027
Uppdatering av personalutrymmen enligt ny standard	2028–2029
Anläggning av jordfack	2028
Uppförande av insynsskydd runt jordfack, kompost och maskinbyggnad	2028

Kommentarer till åtgärderna

Under 2027 genomförs en fullständig besiktning av kapellet. Samtidigt byts mattan vid entrén för att förbättra välkomnande och funktion.

Personalutrymmena uppdateras under perioden 2028–2029 för att uppnå modern standard avseende arbetsmiljö, ergonomi och trivsel. Detta är en viktig del i arbetet med att skapa en attraktiv och säker arbetsplats.

Ett jordfack anläggs under 2028 för att möjliggöra effektiv och värdig hantering av jordmassor från gravgrävning. Samtidigt uppförs insynsskydd runt jordfacket, komposten och maskinbyggnaden. Detta förbättrar arbetsmiljön för personalen och skapar en mer värdig och estetiskt tilltalande miljö för besökare på kyrkogården.

9.6 Murvårdsplan

(2026 Murvårdsplan, daterad 2026-08-10)

Under en 4–5-årsperiod planeras åtgärder på de kallmurade stenmurarna och trapporna vid Hällestad kyrkogård. Inventering och riskbedömning visar att flera murar har skador som kräver åtgärder för att bevara konstruktionernas funktion och kulturhistoriska värde.

Prioriteringar i tid:

• **År 1 (prioritering 1):** Inga konstruktioner har prioritering 1. Åtgärder bör därför inledas med de konstruktioner som har prioritering 2, framför allt stenmur 1–4, 6 och 7.
• **År 1–3 (prioritering 2):** Stenmur 1, 2, 3, 4, 6 och 7 – översyn, mindre och större reparationer samt restaurering av lutande eller lösa delar. För stenmur 1–3 och 6 krävs kontakt med Länsstyrelsen inför åtgärd.
• **År 3–5 (prioritering 3):** Stenmur 5, 8, 9, 10 samt trappa 1 och 2 – reparationer av noterade skador. Restaurering genomförs om skadorna försämras i framtiden.
• **Löpande (prioritering 4):** Några konstruktioner är inte bedömda som i behov av åtgärd i nuläget.

Viktiga principer:

• Hålrum som orsakats av sork bör vid större framtida reparationer åtgärdas genom att jordpackning ersätts med en stenkärna/stenpackning.
• Minst 30 cm gräs eller grus bör finnas mellan mur och angränsande yta. Asfalt bör inte läggas direkt intill stenmurar.
• Kallmurskonstruktioner ska inte fogas eller injiceras med cementhaltigt bruk eftersom detta kan leda till att vatten stängs in och orsaka frostsprängning.
• Skolsten och kilsten som är på väg ut bör kontrolleras och sättas tillbaka i fogarna.
• Åtgärder som innebär väsentliga förändringar ska samordnas med Länsstyrelsen.

9.7 Trädvårdsplan

Behov av akuta trädvårdsinsatser närmast kommande under 2027:

• Vitalisering och markförbättrande åtgärder (luckring med kavelskopa + kompost) samt renoveringsbeskärning av 16 st svaga och dåligt utvecklade ligustersyrener i allén på kyrkogårdens nya del. Nr 75 på karta. Genomförs vår efter tjällossning men före knoppsprickning (troligen mars).

Måste genomföras våren 2027. För varje träd måste finnas 2 vattensäckar vilka sedan ska vara monterade permanent under hela säsongen 2027.

Byte av något enskilt träd i raden kan ev. visa sig vara nödvändigt.

Behov av övriga trädvårdsinsatser närmaste 2–3 åren:

• Underhållsbeskärning på träd nr 8, 9, 19, 22, 34, 41, totalt 6 st. träd (arborist)

• Kronhöjning på lindar nr 29, 30, 31, 32, totalt 4 st. träd (egen personal eller arborist)



Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

9.8 Gravskick

Hällestads kyrkogård står inför en tydlig förändring i efterfrågan på olika gravskick. Med totalt 33 gravsättningar per år visar statistiken en stark trend bort från traditionella kistgravar och mot alternativa gravformer.

Dagens fördelning (genomsnitt per år):

- Minneslund: 14 gravsättningar (42 %)
- Askgravplats: 9 gravsättningar (27 %)
- Urngrav: 7 gravsättningar (21 %)
- Kistgrav: 3 gravsättningar (9 %)

Kapacitetsbedömning

Gravtyp	Lediga platser	Årlig användning	Beräknad räcktid
Minneslund	17 450	14	Mycket god (>100 år)
Urngrav	582	7	God (ca 80 år)
Kistgrav	79	3	God (ca 25–30 år)
Askgravplats	30	9	Kritisk (ca 3–4 år)

Framtida behov

Den mest akuta utmaningen för Hällestads kyrkogård är den begränsade tillgången på askgravplatser. Med endast 30 lediga platser och en årlig efterfrågan på 9 gravsättningar kommer dessa att vara fulltecknade inom 3–4 år.

Prioriterade åtgärder för perioden 2026–2030:

1. **Utbyggnad av askgravplatser (högsta prioritet)**
    - Behov: minst 30–50 nya askgravplatser
    - Tidsplan: 2029–2030
    - Placering: lämpligt i anslutning till 1970-talets utvidgning (östra delen)
2. **Minneslund – god kapacitet**
    - Befintlig yta är fullt tillräcklig
    - Ingen nyetablering krävs under planperioden
    - Fortsatt skötsel och underhåll prioriteras
3. **Kistgrav – avveckling i egen takt**
    - Minskande efterfrågan (endast 9 % av gravsättningarna)
    - Befintliga 79 platser räcker länge
    - Investering i nya kistgravskvarter bedöms inte nödvändig
4. **Urngrav – god tillgång**
    - 582 lediga platser ger långsiktig kapacitet
    - Omvandling av äldre kistgravskvarter kan ske successivt vid behov

Kulturhistoriska hänsyn

Vid all planering av nya gravskick måste hänsyn tas till kyrkogårdens kulturhistoriska värden:

- De välbevarade grusgravarna i kvarter A och D (1890-tal) ska skyddas
- 1940-talets symmetriska anläggning med rygghäckar ska bevaras
- Nya askgravplatser bör lokaliseras till 1970-talsdelen, där karaktären redan är öppnare och enklare

10. Regna kyrkogård 1.11 ha

10.1 Beskrivning

Regna kyrkogård ligger på en åsrygg söder om sjön Regnaren, centralt i den välbevarade kyrkbyn. Kyrkogården har vuxit fram i flera etapper och består av två tydligt skilda delar:

Den gamla kyrkogården: Den äldsta delen kring den nyklassicistiska kyrkan (återuppförd 1913 efter en brand) präglas av en storslagen trädkrans av lindar och kallmurade stenmurar. Söder om kyrkan finns öppna gräsmattor (kvarter 1, 5, 6), medan området norr om kyrkan utgörs av två helt intakta och mycket välbevarade gruskvarter (kvarter 3 och 4) från 1940–50-talen. Här finns gravplatser med stenramar och omfattningshäckar av måbär. Österut har kyrkogården utvidgats med kvarter 7 (1920-tal) och 8 (1970-tal), där gravarna står på öppna gräsytor. I kvarter 7 finns betydande lämningar av en allmän linje med små liggande vårdar och vita träkors.

Nya kyrkogården (1982): Belägen på en terrass norr om den gamla delen, med vacker utsikt över sjön och jordbrukslandskapet. Här har fyra slutna rum skapats med hjälp av låga häckar (idegran, oxbär). I mitten av kvarter 10 ligger minneslunden, anlagd 1991, med en natursten och planteringar.

Kyrkogården har två välbevarade smidesgrindar från 1793 (väster och söder) samt en kopia från 1914. En nedsänkt gravkällare i betong finns i kvarter 8.

- Mindre landsbygdskyrkogård
- Kist- och urngravsområden
- Askgravplatser begränsade

10.2 Gravkapacitet

Gravtyp	Upplåtna	Lediga
Kistgrav	526	110
Urngrav	115	106
Askgravplats	15	4
Minneslund	67	7 200

10.3 Gravsättningar per år

Gravskick	Antal
Kistgrav	2
Urngrav	6
Askgrav	3
Minneslund	2

Totalt cirka 13 gravsättningar per år

10.4 Kulturhistorisk bedömning

Regna kyrkogård har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, främst genom sin välbevarade struktur som tydligt visar begravningsskickets utveckling under 1800- och 1900-talen.

Unikt bevarade gruskvarter: Kvarter 3 och 4 norr om kyrkan utgör ett av de bäst bevarade exemplen i norra Östergötland på rena gruskvarter från mitten av 1900-talet. De är helt intakta med sina olika grusfraktioner på gångar och gravar samt omfattningshäckar, vilket är mycket ovanligt idag.

Social- och personhistoria: Kyrkogården rymmer ett relativt stort antal gravvårdar från 1800- och tidigt 1900-tal med högt personhistoriskt värde. Särskilt märks den Gyllenkrokska gravvården i kvarter 6 (över en donator till kyrkan), flera ålderdomliga kalkstensvårdar utmed västra muren samt resterna efter den allmänna linjen i kvarter 7 med sina enkla vårdar och träkors. Här finns också gravar över lokala spelmän, vilket speglar bygdens kultur.

Arkitektonisk helhet: Miljön med den nyklassicistiska kyrkan, den uppvuxna trädkransen, de kallmurade stenmurarna och de två välbevarade smidesgrindarna från 1793 (med datering och tillverkarstämpel) bildar en sammanhållen och ålderdomlig helhet av stort värde.

Tidsdjup och utbyggnadsetapper: De olika delarna – den gamla kyrkogården med gruskvarter, 1920-talets linjegravskvarter, 1970-talets enkla gräsyta och 1980-talets moderna terrass – visar tydligt församlingens och begravningsskickets utveckling under mer än ett sekel.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

10.5 Mark och anläggning - Byggnader

Planerade åtgärder 2026–2030

Åtgärd	Genomförande
Uppdatering av maskingarage	2028–2029
Uppdatering av matsal – modernt ytskikt	2028–2029
Uppdatering av personalutrymmen enligt ny standard	2028–2030
Utredning av framtida hantering av jordmassor	2028–2029

Kommentarer till åtgärderna

Maskingaraget uppdateras under perioden 2028–2029 för att säkerställa en ändamålsenlig och säker förvaring av fordon och redskap. Detta bidrar till en effektivare drift och minskar risken för skador på materiel.

Matsalen genomgår en uppdatering av ytskikten under 2028–2029. Efter 20 års användning är väggar, golv och tak slitna och behöver förnyas. En modern och trivsam matsal är viktig för personalens välbefinnande och gemenskap.

Personalutrymmena uppdateras under perioden 2028–2030 för att uppnå modern standard avseende arbetsmiljö, ergonomi och trivsel. Detta är en viktig del i arbetet med att skapa en attraktiv och säker arbetsplats.

Hantering av jordmassor

Under 2028–2029 utreds hur hanteringen av jordmassor från gravgrävning bäst ska lösas i framtiden. Målet är att hitta en långsiktigt hållbar, effektiv och värdig lösning. Utredningen ska bland annat titta på möjligheten att anlägga ett jordfack med tillhörande insynsskydd, liknande det som planeras vid andra kyrkogårdar i församlingen.

10.6 Murvårdsplan

2026 Murvårdsplan daterad 2026-07-22)

Under en 4–5-årsperiod planeras åtgärder på de kallmurade stenmurarna vid Regna kyrkogård. Inventering och riskbedömning visar att mur 2 och 3 är i behov av översyn och reparationer, medan mur 1 har mindre skador som kan hanteras inom det löpande underhållet.

Prioriteringar i tid:

• År 1–2 (prioritering 2): Stenmur 2 och 3 – översyn samt mindre och större reparationer av noterade skador. Kontakt med Länsstyrelsen behövs inför åtgärder.
• År 3–5 (prioritering 3): Stenmur 1 – mindre reparationer på flera ställen samt återläggning av stenar som ligger på marken på insidan av muren.
• Löpande (prioritering 4): Trappa 1 bedöms inte ha några skador och inga åtgärder är planerade i nuläget.

Viktiga principer:

• Hålrum som orsakats av sork bör vid större framtida reparationer åtgärdas genom att jordpackning ersätts med en stenkärna/stenpackning.
• Minst 30 cm gräs eller grus bör finnas mellan mur och angränsande yta. Asfalt bör inte läggas direkt intill stenmurar.
• Kallmurskonstruktioner ska inte fogas eller injiceras med cementhaltigt bruk eftersom detta kan orsaka instängning av vatten, frostsprängning och högre underhållskostnader.
• Skolsten som är på väg ut bör kontrolleras och tryckas tillbaka i fogarna.

Åtgärderna samordnas med Länsstyrelsen där tillstånd eller antikvarisk medverkan krävs.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

10.7 Trädvårdsplan

Behov av trädvårdsinsatser närmaste 2–3 åren:

• Kronhöjning på lindar nr 23–27. Totalt 5 st. Egen personal alt. arborist


• Reducering av större gren på lind (nr 25) in över minneslund med svag infästning. Egen personal alt. arborist

På längre sikt ≈ 5-10 år:

• Kontroll av parklind (nr 19) för ev. angrepp av stubbdyna. Arborist

• Kontroll av bohuslind (nr 5) med avtagande vitalitet. Arborist

• Underhållsbeskärning av alla lindar i trädkransen. Arborist

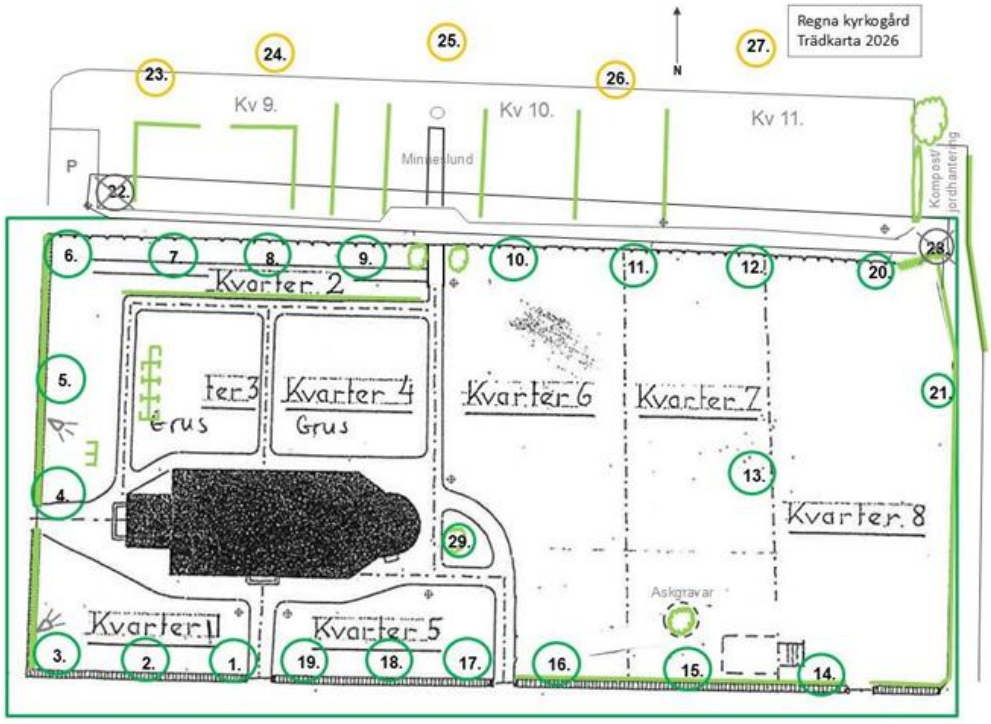

10.8 Gravskick

Regna kyrkogård är en mindre landsbygdskyrkogård med en tydlig profil som en välbevarad kulturhistorisk miljö. Med totalt 13 gravsättningar per år visar statistiken en relativt jämn fördelning mellan olika gravskick, dock med en övervikt mot urngravar och askgravplatser.

Dagens fördelning (genomsnitt per år):

- Urngrav: 6 gravsättningar (46 %)
- Askgravplats: 3 gravsättningar (23 %)
- Kistgrav: 2 gravsättningar (15 %)
- Minneslund: 2 gravsättningar (15 %)

Kapacitetsbedömning

Gravtyp	Lediga platser	Årlig användning	Beräknad räcktid
Minneslund	7 200	2	Mycket god (>100 år)
Urngrav	106	6	God (ca 15–18 år)
Kistgrav	110	2	God (ca 50–55 år)
Askgravplats	4	3	Akut kritisk (ca 1–2 år)

Framtida behov

Den mest akuta utmaningen för Regna kyrkogård är den akuta bristen på askgravplatser. Med endast 4 lediga platser och en årlig efterfrågan på 3 gravsättningar kommer dessa att vara fulltecknade inom 1–2 år. Detta är det mest kritiska läget bland församlingens samtliga kyrkogårdar.

Prioriterade åtgärder för perioden 2026–2030:

1. **Utbyggnad av askgravplatser (högsta prioritet)**
    - Behov: minst 15–20 nya askgravplatser
    - Tidsplan: 2026–2030
    - Placering: lämpligt i anslutning till nya kyrkogården (1982) eller i anslutning till befintliga askgravplatser
2. **Urngrav – god kapacitet på kort sikt**
    - 106 lediga platser räcker cirka 15–18 år
    - Behov av nyetablering kan uppstå mot slutet av planperioden (2030)
    - Omvandling av äldre kistgravskvarter kan vara ett alternativ
3. **Kistgrav – god kapacitet**
    - Minskande efterfrågan (endast 15 % av gravsättningarna)
    - Befintliga 110 platser räcker mer än 50 år
    - Investering i nya kistgravskvarter bedöms inte nödvändig under planperioden
4. **Minneslund – mycket god kapacitet**
    - 7 200 lediga platser är fullt tillräckligt under överskådlig tid
    - Ingen nyetablering krävs
    - Fortsatt skötsel och underhåll prioriteras

Kulturhistoriska hänsyn

Vid all planering av nya gravskick måste stor hänsyn tas till kyrkogårdens unika kulturhistoriska värden:

- De helt intakta gruskvarteren (kvarter 3 och 4) från 1940–50-talen ska bevaras orörda
- Lämningarna av den allmänna linjen i kvarter 7 (1920-tal) med vita träkors har högt kulturhistoriskt värde
- Nya askgravplatser bör lokaliseras till nya kyrkogården från 1982, där karaktären redan är modernare
- Smidesgrindarna från 1793 och den nyklassicistiska kyrkan utgör en känslig helhet som måste respekteras

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

11. Rejmyre nya kyrkogård 0.69 ha

11.1 Beskrivning

Rejmyre nya kyrkogård är en modern begravningsplats belägen cirka 500 meter söder om Rejmyre brukskyrka. Den tillkom för att komplettera den gamla kyrkogården och erbjuder idag en variation av gravskick anpassade efter nutida önskemål.

Här finns såväl traditionella urn- och kistgravar som askgravplatser och en askgravlund. Askgravplatserna, som upplåts med en gravrätt på 25 år, är enkelt utformade med naturstenar i en samlad och lättskött miljö där förvaltningen ansvarar för den gemensamma planteringen. Kyrkogårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla området, bland annat genom att ta fram en dagvattenplan för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av miljön.

11.2 Gravkapacitet

Gravtyp	Upplåtna	Lediga
Kistgrav	224	0
Urngrav	71	227
Askgravplats	37	32
Askgravslund	25	60

11.3 Gravsättningar per år

Gravskick	Antal
Kistgrav	1
Urngrav	2
Askgravslund	1
Askgravplats	4

Totalt cirka 8 gravsättningar per år

11.4 Kulturhistorisk bedömning

Rejmyre nya kyrkogård invigdes den 3 oktober 1926 och utformades som en strikt fransk parkanläggning. Kyrkogården är anlagd med gräsmattor i geometriska mönster. Centralt på området ligger minneslunden Korskullen, en upphöjd gräskulle smyckad med ett glaskors. Vid kyrkogårdens tillkomst låg den en bit utanför samhället och var omgiven av jordbruksmark.

Under 1950- och 1960-talen växte samhället successivt fram till kyrkogården.

Gravvårdarna är till största delen moderna och utgörs främst av låga, breda vårdar från perioden 1970–2025, vilka i regel saknar högre kulturhistoriskt värde. Äldre gravvårdar förekommer främst i den gamla allmänna linjen i kvarter 2, där både stenvårdar och träkors finns bevarade. Dessa har ett stort kulturhistoriskt värde. Äldre vårdar finns även i viss utsträckning i kvarter 3, 4 och 7.

Därutöver förekommer enstaka gravvårdar av kulturhistoriskt intresse även i övriga kvarter.

11.5 Mark och anläggning - Byggnader

Avvaktar beslut från Kyrkoråd gällande riktning på ny personalbyggnad som kommer att uppföras senast 2028–2029. Projektstudie gjord 2026.

11.6 Trädvårdsplan


Träkransen över lag i bra skick, undantaget två träd.

Behov av trädvårdsinsatser närmaste 2–3 åren:

• Fällning av bohuslind nr 5

• Fällning av bohuslind nr 6 Ovanstående kan möjligen samordnas med kyrkogårdens kommande utvidgning, så att övriga träd i trädkransen inte riskerar att skadas av t.ex. markarbeten för en blivande förbindelse till den nya delen. På längre sikt:

• Ev. återplantering av bohuslind i en eller flera av trädkransens tomma positioner, med reservation för att luckplantering mellan fullstora träd sällan ger tillfredställande resultat.

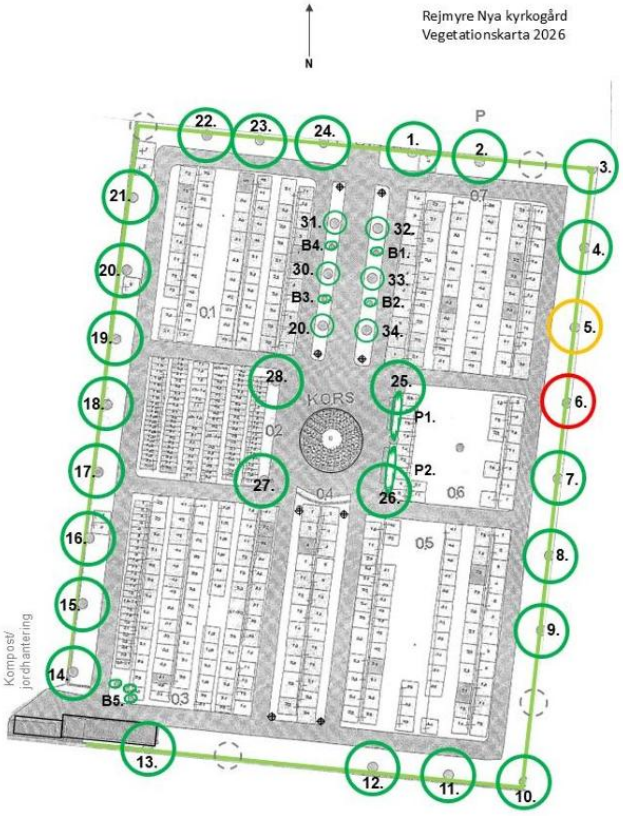

11.7 Gravskick

Rejmyre nya kyrkogård invigdes 1926 som en strikt fransk parkanläggning. Med cirka 8 gravsättningar per år dominerar askgravrelaterade skick (62,5 %).

Dagens fördelning:

- Askgravplats: 4 gravsättningar/år (50 %)
- Urngrav: 2/år (25 %)
- Askgravslund: 1/år (12,5 %)
- Kistgrav: 1/år (12,5 %)

Kapacitetsbedömning

Gravtyp	Ledigt	Årlig användning	Räcktid
Urngrav	227	2	>100 år
Askgravslund	60	1	>50 år
Askgravplats	32	4	ca 8 år
Kistgrav	0	1	Akut

1. **Kistgrav – akut brist (högsta prioritet)**
    - 0 platser kvar, 1 gravsättning/år
    - Åtgärd: Nyetablering 10–15 platser under 2026–2027
2. **Askgravplats – begränsad kapacitet (hög prioritet)**
    - Räcker ca 8 år, tar slut cirka 2033–2034
    - Åtgärd: Planera 30–40 nya platser under 2029–2030
3. **Minneslund – saknas (medel prioritet)**
    - 44 % av församlingens gravsättningar sker i minneslund
    - Åtgärd: Nyetablering vid ny mark under 2028–2030
4. **Urngrav och askgravslund – god kapacitet**
    - Åtgärd: Ingen åtgärd krävs

Åtgärd	Omfattning	Tidsplan	Prioritet
Ny kistgravskvarter	10–15 platser	2026–2027	Akut
Ny minneslund	Ny mark	2028–2030	Medel
Planera askgravplatser	30–40 platser	2029–2030	Hög

Kulturhistoriska hänsyn

- Den franska parkstilen från 1926 ska respekteras – nya kvarter i geometriska mönster
- Korskullen med glaskors skyddas och integreras i nya minneslunden
- Äldre vårdar i kvarter 2 (allmänna linjen) bevaras – här finns högt kulturvärde

Sammanfattande rekommendation

Rejmyre nya kyrkogård har goda förutsättningar men två akuta brister:

1. Kistgravarna är fulla – nyetablering krävs omedelbart (2026–2027)
2. Minneslund saknas – etableras (2028–2030)

Askgravplatser räcker cirka 8 år – planering för nästa etapp bör ske 2029–2030. Urngrav och askgravslund har god kapacitet och kräver inga åtgärder.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

12. Rejmyre gamla kyrkogård 0.41 ha

12.1 Beskrivning

Rejmyre gamla kyrkogård ligger i samhällets nordvästra utkant, invid vägen mot Hävla och omedelbart nordväst om Rejmyre glasbruk. Den invigdes Annandag pingst 1878 och är anlagd på en plats som tidigare fungerat som park och dansplats, vilket förklarar dess unika form.

Kyrkogården är liten och består av två rundade höjder med en rund sänka i mitten – den gamla dansplatsen. Den har en utpräglad karaktär av engelsk park med en lummig trädkrans och en halvgles spridning av uppvuxna lövträd.

Den mest framträdande och historiskt viktiga egenskapen är hur gravarnas placering speglar 1800-talets och det tidiga 1900-talets ståndssamhälle:

- På den södra kullens topp ligger bruksägarfamiljernas (främst Kjellgren) påkostade gravmonument, inklusive en sarkofag och en hög svart sten från 1901.
- Längre ner i backen återfinns de högre tjänstemännen.
- Längst ner finns gravarna över arbetarna, däribland flera glasblåsare, vilket tydligt knyter an till ortens historia som glasbrukssamhälle.

Den nordvästra kullen har betydligt färre gravvårdar och en mer uttalad parkkaraktär. I den centrala sänkan, den gamla dansplatsen, är numera en minneslund anordnad med en blomsterrabatt kring en stor sten med glasinstallationer.

Kyrkogården omgärdas av ett grönt gunnebostängsel och har enklare grusgångar. I det nordöstra hörnet finns ett par enkla redskapsbodar uppförda 1937. Någon kyrkobyggnad finns inte på platsen; närmaste kyrka är Rejmyre brukskyrka nere vid bruksgatan.

Rejmyre kyrkogård är en mindre kyrkogård med lokal betydelse.

- Äldre gravkvarter
- Traditionella kistgravar
- Nyare urnområden

12.2 Gravkapacitet

Gravtyp	Upplåtna	Lediga
Kistgrav	131	0
Urngrav	180	40
Askgravplats	Finns ej	Finns ej
Minneslund	66	20

12.3 Gravsättningar per år

Gravskick	Antal
Kistgrav	0
Urngrav	0
Minneslund	3

Totalt 3 gravsättningar per år

12.4 Kulturhistorisk bedömning

Rejmyre gamla kyrkogård har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Dess främsta betydelse ligger i att den på ett tydligt och pedagogiskt sätt speglar det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets ståndssamhälle, där den sociala hierarkin avläses direkt i topografin.

Kyrkogården utgör ett viktigt komplement till kulturmiljön kring Rejmyre glasbruk. Gravvårdarnas placering – med brukspatronen och ägarfamiljen högst upp på den södra kullen, de högre tjänstemännen närmast, och arbetarna som glasblåsare, värmare och slipare längst ner i backen – är en unikt välbevarad illustration av brukssamhällets struktur.

Trots sin ringa storlek rymmer kyrkogården ett relativt stort antal vårdar av högt kulturhistoriskt intresse, däribland äldre gravstenar från sent 1800-tal och titlar som direkt knyter an till glasbrukets yrkeskårer.

Därtill har själva platsen ett kulturhistoriskt värde i form av sin tydliga parkkaraktär – en rest av platsens tidigare funktion som dansplats och engelsk park, vilket gör den till en ovanlig och välbevarad typ av kyrkogårdsmiljö.

12.5 Trädvårdsplan

F.n. inget behov av mer omfattande trädvårdsåtgärder de närmaste 2-3 åren,

endast möjligen:

• Återplantering av 1 st skogslind i nuvarande tom position (markerad med A) i anslutning till mittrundeln. På längre sikt genomgång av äldre träd med underhållsbeskärning/standard trädvård.



12.5 Murvårdsplan

2026 Murvårdsplan daterad 2026-07-13)

Under en 4–5-årsperiod planeras åtgärder på stödmurarna och trapporna vid Rejmyre gamla kyrkogård. Inventeringen visar att mur 1N och 1S har mindre skador, medan trappa 1 och 2 har behov av åtgärder. Kyrkogården har en tydlig historisk koppling till Rejmyre glasbruk och invigdes 1878.

Prioriteringar i tid:

• **År 1–2 (prioritering 2):** Trappa 1 och trappa 2 – räta upp sten med räcke på trappa 1 samt ta bort det översta steget på trappa 2, som inte är ursprungligt och innebär snubbelrisk.
• **År 3–5 (prioritering 3):** Stenmur 1N och 1S – mindre reparationer på flera ställen. Restaurering genomförs om murarnas skick försämras i framtiden.
• **Löpande (prioritering 4):** Trappa 3 – mindre skada i form av något utåtlutande stolpar. Ingen åtgärd bedöms nödvändig i nuläget.

Viktiga principer:

• Hålrum som orsakats av sork bör vid större framtida reparationer åtgärdas genom att jordpackning ersätts med en stenkärna/stenpackning.
• Minst 30 cm gräs eller grus bör finnas mellan mur och angränsande yta. Asfalt bör inte läggas direkt intill stenmurar.
• Kallmurskonstruktioner ska inte fogas eller injiceras med cementhaltigt bruk.
• Skolsten och kilsten som är på väg ut bör kontrolleras och sättas tillbaka i fogarna.

12.6 Gravskick

Rejmyre gamla kyrkogård är en liten, kulturhistoriskt unik begravningsplats med endast 3 gravsättningar per år. Samtliga sker i minneslund. Inga kist- eller urngravsättningar förekommer längre.

Dagens fördelning:

- Minneslund: 3 gravsättningar/år (100 %)
- Kistgrav: 0 gravsättningar/år
- Urngrav: 0 gravsättningar/år

Kapacitetsbedömning

Gravtyp	Ledigt	Årlig användning	Räcktid
Minneslund	20	3	ca 7 år
Urngrav	40	0	Ingen efterfrågan
Kistgrav	0	0	Ingen efterfrågan
Askgravplats	Finns ej	–	Erbjuds inte

Grundläggande princip – bevarande före utveckling

Rejmyre gamla kyrkogård ska i första hand bevaras, inte utvecklas. Kyrkogården har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och är en unik miljö som speglar 1800-talets ståndssamhälle. Nya gravskick eller utbyggnader får inte ske på bekostnad av detta värde.

Behov och åtgärder 2026–2030

1. **Minneslund – begränsad kapacitet (bevakningsfråga)**
    - 20 lediga platser räcker cirka 7 år (till cirka 2033)
    - Åtgärd: Bevaka utvecklingen. Inget omedelbart behov av nyetablering
2. **Urngrav – ingen efterfrågan**
    - 40 lediga platser men 0 gravsättningar/år
    - Åtgärd: Ingen åtgärd. Platserna finns kvar om efterfrågan skulle förändras.
3. **Kistgrav – helt fulltecknad, ingen efterfrågan**
    - 0 lediga platser och 0 gravsättningar/år
    - Åtgärd: Ingen åtgärd. Nya kistgravar etableras inte.
4. **Askgravplats – erbjuds inte**
    - Finns inte idag och ska inte införas

Sammanfattande rekommendation

Rejmyre gamla kyrkogård ska bevaras som den unika kulturmiljö den är.

- Inga nya gravskick (såsom askgravplatser) ska införas på denna kyrkogård.
- Ingen utbyggnad av befintliga gravkvarter ska ske.
- Minneslunden har kapacitet för cirka 7 år till – situationen bevakas löpande.
- De 40 lediga urngravarna finns kvar om efterfrågan skulle uppstå, men inget tyder på det idag.
- All verksamhet på kyrkogården ska utgå från bevarande och varsam skötsel.

Behovet av nya gravplatser för askgravskick och andra moderna gravformer ska i stället lösas på Rejmyre nya kyrkogård, som är avsedd för nutida och framtida begravningstraditioner.

Rejmyre gamla kyrkogård förblir en kulturhistorisk pärla – en plats för eftertanke, historia och stillhet.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

13. Skedevi kyrkogård 1.76 ha

13.1 Beskrivning

Skedevi kyrkogård ligger vackert belägen med vid utsikt över sjön Tisnaren, i anslutning till den gustavianska kyrkan och en välbevarad miljö med bland annat Klockaregården och församlingshemmet. Kyrkogården består av två huvuddelar:

Gamla kyrkogården: En rektangulär och parkliknande del med stora öppna gräsytor. Kvarteren är ovanligt nog namngivna efter blommor (t.ex. Lupinen, Blåklinten, Eternellen). Här finns inga rygghäckar, vilket ger en öppen karaktär, men istället alléer av lind och lönn samt en ståtlig trädkrans. I norr (kvarter Lupinen) ligger ett rikt "herrgårdskvarter" med påkostade 1800-talsgravar, medan de västra delarna (Blåklinten och Cyklamen) rymmer två av länets bäst bevarade exempel på allmänna linjen (linjegravar) från 1908–1961.

Nya kyrkogården: En triangulär del i sluttningen ner mot sjön, tillkommen vid mitten av 1900-talet. Här finns öppna gräsmattor, en minneslund vid vattnet (1991) och en nyanlagd urnlinje.

Två vitkalkade byggnader finns på kyrkogården: det von Postska gravkoret från 1800-talet och Hjalmar Wicanders donation, gravkapellet från 1934. Vid kapellet står en unik samling av 13 smidda gravkors, de så kallade Hävlakorsen, från 1779–1876.

- Mindre landsbygdskyrkogård
- Traditionella gravkvarter
- Begränsade nya gravplatser

13.2 Gravkapacitet

Gravtyp	Upplåtna	Lediga
Kistgrav	609	40
Urngrav	158	230
Askgravplats	23	23
Minneslund	95	6 800

13.3 Gravsättningar per år

Gravskick	Antal
Kistgrav	3
Urngrav	8
Askgrav	4
Minneslund	3

Totalt cirka 18 gravsättningar per år

13.4 Kulturhistorisk bedömning

Skedevi kyrkogård har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, både som enskild anläggning och som en del av en unik kulturmiljö.

Unika gravskick: Kyrkogården rymmer två ovanligt välbevarade exempel på allmänna linjen (kvarter Blåklinten och Cyklamen), vilket är mycket sällsynt i länet. Här kan man tydligt följa begravningsordningen från tidigt 1900-tal fram till 1960-talet.

Hantverkshistoria: Samlingen av 13 smidda gravkors från Hävla bruk (Hävlakorsen) är unik och har ett omistligt värde som dokument över brukets smideskonst och de anställdas historia. Flera av dem bär titlar som smed.

Socialhistoria och donationer: Kyrkogården speglar tydligt samhällsstrukturen, från storbönder och brukspatroner till smeder och torpare. Särskilt märks donatorn Hjalmar Wicanders grav (en sarkofag) i kvarter Lupinen, samt flera andra gravvårdar över personer med lokal och nationell betydelse. De många ålderdomliga kalkstensvårdarna från 1800-talet (hela 37 stycken) förstärker detta värde.

Arkitektonisk och miljömässig helhet: Kyrkan, de båda vitkalkade gravkoren, den långa putsade kyrkogårdsmuren med sina smidesgrindar, den uppvuxna trädkransen och de parkliknande alléerna bildar en ovanligt välbevarad och harmonisk helhet som går tillbaka till 1700- och 1800-talen. Miljön är dessutom en del av ett större kulturhistoriskt sammanhang med Klockaregården och församlingshemmet.

13.5 Mark och anläggning - Byggnader

Planerade åtgärder 2026–2030

Åtgärd	Genomförande
Avvaktan med åtgärdsplan personalutrymmen och maskinhall i väntan på kyrkorådsbeslut om avyttring	2026–2027
Undersökning av möjlighet att hyra in sig i församlingshem	2026–2027

Personalutrymmen

Kyrkogårdsförvaltningen avvaktar med att ta fram en åtgärdsplan för personalutrymmen och maskinhall i väntan på kyrkorådets beslut gällande eventuell avyttring av befintlig byggnad. När beslut föreligger kan en tydlig plan för framtida lokalförsörjning upprättas.

Möjligheten att hyra in sig i församlingshemmet undersöks under 2026–2027. Detta kan vara en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lösning för personalutrymmen i avvaktan på ett långsiktigt beslut om befintlig byggnad.

13.6 Murvårdsplan

(2026 Murvårdsplan daterad 2026-07-16)

Under en 4–5-årsperiod planeras åtgärder på de kallmurade stenmurarna och trapporna vid Skedevi kyrkogård. Inventering och riskbedömning visar att stenmur 2 och trappa 1 har störst behov av åtgärder, medan stenmur 1 har behov av mindre reparationer. Stenmur 3 och trappa 2 bedöms endast ha mindre eller framtida åtgärdsbehov.

Prioriteringar i tid:

• **År 1 (prioritering 1):** Stenmur 2 och trappa 1 – reparationer av noterade skador samt mindre och större reparationer på flera ställen. Kontakt med Länsstyrelsen behövs.
• **År 1–3 (prioritering 2):** Stenmur 1 – mindre reparationer på flera ställen.
• **År 3–5 (prioritering 3):** Trappa 2 – mindre reparationer på flera ställen samt restaurering om skadorna försämras i framtiden.
• **Löpande (prioritering 4):** Stenmur 3 – inga direkta åtgärder rekommenderas. Cementhaltigt bruk bör inte användas eftersom det kan medföra instängning av vatten och frostsprängning.

Viktiga principer:

• Hålrum som orsakats av sork bör vid större framtida reparationer åtgärdas genom att jordpackning ersätts med en stenkärna/stenpackning.
• Minst 30 cm gräs eller grus bör finnas mellan mur och angränsande yta. Asfalt bör inte läggas direkt intill stenmurar.
• Kallmurskonstruktioner ska inte fogas eller injiceras med cementhaltigt bruk.
• Skolsten som är på väg ut bör kontrolleras och tryckas tillbaka i fogarna

13.7 Trädvårdsplan

Nyplanterade träd har över lag haft en mycket god etablering och utveckling, nu behövs insatser med bland annat kronhöjning för att styra den fortsatta utvecklingen.

Behov av större trädvårdsinsatser närmaste 2–3 åren:

• Ersätta död skogslönn nr 3. Återplantera samma sort som övriga träd i raden. Lämplig storlek 20–25, ev. mindre (för att få en mindre rotklump att hantera). Egen personal

• Uppbyggnadsbeskärning och lätt kronhöjning i yngre skogslönnar, träd nr 1–2, och nr 4–13, totalt 12 st. träd. Utförs i JAS. Arborist

• Reducera gren med invuxen bark utöver norra muren/väg på bohuslind (nr 20) Arborist • Ev. kronhöjning på skogslindar 31 – 40, totalt 12 st. träd Egen personal

• Kronhöjning på skogslindar nr 46–57, totalt 12 st. träd. Egen personal Lämpliga proportioner stam/krona vid kronhöjning: Av hela trädets längd ska 1/3 utgöras av stam och 2/3 av kronan. Minimum kronandel av totallängden ska vara 60%.

Att ta ställning till under perioden:

• Hur skall huvudgångens pelaravenbokar (nr 21-28) skötas framgent? De blir med tiden ganska breda – trots namnet. Kronorna når för närvarande in ca 1 m över gången. Ska de uppstammas och/eller formbeskäras alternativt knuthamlas? Totalt 8 st träd. Kronhöjning är enklast och ger minst återkommande skötselbehov, men ger å andra sidan en något förändrad siluett. Kan utföras i JAS från marknivå av egen personal.

Avenbokarna kommer dessutom mycket snart att växa samman med de fyra lindarna i vägkorset (nr 29, 30, 33, 34).

• Kan en återplantering av träd utmed norra muren på sikt vara intressant för att tydligare markera kyrkogårdens avslut vid den mycket höga muren?

Smalkronig skogslönn Acer platanoides ’Raket’, vilken redan finns representerad på kyrkogården, kan vara ett tänkbart val.

13.8 Gravskick

Skedevi kyrkogård har cirka 18 gravsättningar per år. Urngrav dominerar, följt av askgravplatser.

Kapacitetsbedömning

Gravtyp	Ledigt	Årlig användning	Räcktid
Minneslund	6 800	3	>100 år
Urngrav	230	8	ca 29 år
Kistgrav	40	3	ca 13 år
Askgravplats	23	4	ca 6 år

Behov och åtgärder 2026–2030

1. **Askgravplats – begränsad kapacitet**
   - 23 platser räcker till cirka 2031–2032
   - Åtgärd: Planera 10–15 nya platser under 2029–2030
2. **Urngrav – god kapacitet**
   - Räcker ca 29 år
   - Åtgärd: Ingen åtgärd
3. **Kistgrav – god kapacitet**
   - Räcker ca 13 år
   - Åtgärd: Ingen åtgärd
4. **Minneslund – mycket god kapacitet**
   - Åtgärd: Ingen åtgärd

Kulturhistoriska hänsyn – Skedevi kyrkogård

Skedevi kyrkogård har mycket höga kulturhistoriska värden som måste vägas in vid all framtida planering och eventuell utbyggnad.

Särskilt skyddsvärda miljöer och objekt:

- **Allmänna linjen i kvarter Blåklinten och Cyklamen** – dessa två välbevarade exempel på tidiga 1900-talets begravningsordning är unika i länet och får inte beröras av några nya anläggningar.
- **Hävlakorsen** – samlingen av 13 smidda gravkors från Hävla bruk är unik och omistlig. Korsen dokumenterar brukets smideskonst och de anställdas historia.
- **Kalkstensvårdarna** – hela 37 gravvårdar från 1800-talet ska bevaras på sina ursprungliga platser.
- **Hjalmar Wicanders grav** – sarkofagen i kvarter Lupinen är ett viktigt donationsminne och ska underhållas.

Placering av nya askgravplatser:

Nya askgravplatser ska placeras i anslutning till de befintliga askgravplatserna. Kulturhistoriskt känsliga kvarter – särskilt Blåklinten, Cyklamen och Lupinen – lämnas helt orörda. På så sätt kan kyrkogården både utvecklas för framtidens behov och bevara sin unika kulturmiljö för eftervärlden.

Sammanfattning

Åtgärd	Tidsplan	Prioritet
Planera nya askgravplatser (10–15 st)	2029–2030	Hög
Utbyggnad askgravplatser	2031–2032	Låg
Övriga gravskick	–	Ingen åtgärd

Skedevi kyrkogård har god kapacitet förutom askgravplatser som behöver utökas senast 2032. Kulturvärdena skyddas och styr placering.

Finspångs församling

POSTADRESS: Box 22, 612 21 FINSPÅNG

BESÖKSADRESS: Vallonvägen 23

TELEFON: +46(122)85700

14. Kapacitetsanalys

En samlad bedömning av gravkapaciteten visar att tillgången på gravplatser varierar kraftigt mellan olika gravskick och kyrkogårdar. Med nuvarande antal gravsättningar beräknas befintliga kistgravar räcka i cirka 25–30 år. För urngravar är motsvarande siffra 10–15 år, medan askgravplatser bedöms vara fulltecknade inom 5–8 år om ingen nyetablering sker. Minneslundarna uppvisar god kapacitet under överskådlig tid, särskilt i Hällestad, Regna och Skedevi där det finns stora outnyttjade ytor. Kapacitetsbristen är mest påtaglig avseende askgravplatser, vilket innebär att åtgärder för att öka antalet sådana platser är prioriterade.

15. Framtida utveckling

För att möta den ökande efterfrågan på alternativa gravskick planeras en successiv utbyggnad av askgravplatser på samtliga kyrkogårdar under perioden 2026–2030. Utgångspunkten är den nuvarande fördelningen av gravskick, där minneslund och askgravplatser 2025 stod för 44,3 respektive 26,0 procent av gravsättningarna, medan kistgravar endast utgjorde 7,3 procent.

Gravskick / Åtgärd	Kyrkogård	Genomförande (år)
Askgravplatser (200 st)	Risinge	2027 (ansökan 2026)
Muslimsk gravplats (20 st) – projektering	Risinge	2027 (ansökan 2027)
Muslimsk gravplats (20 st) – anläggning	Risinge	2028
Anläggning ny kyrkogård	Rejmyre nya	2028 (ansökan 2027)
Minneslund (nyetablering)	Rejmyre nya	2029 (ansökan 2028)
Askgravplatser (50 st)	Hällestad	2029 (ansökan 2028)
Askgravplatser (20 st)	Regna	2027 (ansökan 2026)
Askgravplatser (15 st)	Skedevi	2030 (ansökan 2029)

Under perioden 2030–2034 görs en ny kapacitetsbedömning för att avgöra om ytterligare utbyggnader krävs, särskilt avseende askgravplatser som fortsatt förväntas öka i efterfrågan.

16. Drift och lokaler

Den nuvarande driftsorganisationen är beroende av ändamålsenliga lokaler för personal, maskinförvaring och logistik. Behovet av uppdaterade personalutrymmen är särskilt påtagligt i Hällestad, Rejmyre och Regna. I Rejmyre prioriteras utbyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum och pausrum för att skapa en modern och säker arbetsmiljö. Även förvaring av fordon och redskap behöver ses över vid dessa kyrkogårdar för att skapa en effektiv och säker arbetsmiljö.

Åtgärd	Kyrkogård	Genomförande (år)
Uppdatering personalutrymmen	Rejmyre nya	2026–2028
Uppdatering personalutrymmen	Hällestad	2027–2029
Uppdatering personalutrymmen	Regna	2028–2030

17. Arbetsmiljö

Arbetsmiljön inom begravningsverksamheten ska präglas av god ergonomi, moderna maskiner och en säker hantering av redskap och material. Särskilt fokus läggs på att minska fysiskt tunga arbetsmoment och att utforma arbetsplatser och arbetsprocesser så att risker för belastningsskador och olyckor minimeras. Tillgång till ändamålsenliga personalutrymmen i Hällestad, Rejmyre och Regna är en viktig del i detta arbete. Åtgärderna kopplade till arbetsmiljö genomförs i samordning med uppdateringen av personalutrymmen enligt tidplanen under rubrik 16.

18. Miljö och hållbarhet

Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till biologisk mångfald, klimatanpassning och en långsiktigt hållbar skötsel. Detta innebär bland annat att öka andelen ängsytor, använda perenna planteringar. Dagvattenhantering ska säkerställas, exempelvis genom framtagande av dagvattenplan för Rejmyre nya kyrkogård, vilket planeras genomföras 2026–2027. Vid ny- och ombyggnad av gravområden ska hållbarhetsaspekter integreras redan i planeringsskedet.

19. Ekonomiska konsekvenser

De åtgärder som föreslås i lokalförsörjningsplanen bedöms medföra investeringskostnader fördelade över perioden 2026–2030. Exempelvis beräknas etablering av ett nytt askgravområde kosta cirka 200 000 kronor, utveckling av minneslund cirka 800 000 kronor och en ny personalbyggnad 2–8 miljoner kronor.

För Rejmyre nya kyrkogård tillkommer kostnader för etablering av minneslund samt uppdatering av personalutrymmen. Utöver investeringskostnaderna tillkommer ökade driftskostnader för skötsel av nya ytor och lokaler.

20. Riskanalys

Den samlade riskanalysen för planeringsperioden 2026–2030 visar att verksamheten står inför ett antal kritiska utmaningar som, om de inte hanteras i tid, kan påverka församlingens förmåga att uppfylla sitt lagstadgade uppdrag. Riskerna har identifierats utifrån kapacitetsanalyser, inventeringar och personalens erfarenheter. De mest angelägna riskområdena är följande:

Den mest akuta risken är den kraftigt ökande efterfrågan på askgravplatser. Flera kyrkogårdar har mycket begränsad kapacitet – i Regna återstår endast 4 platser, i Hällestad 30 och i Risinge 139, vilket vid nuvarande gravtakt innebär att dessa platser är slut inom 1–4 år. Samtidigt saknas minneslund på Rejmyre nya kyrkogård, vilket tvingar anhöriga att söka sig till andra kyrkogårdar. Dessutom är kistgravarna på Rejmyre nya helt fulltecknade, vilket kräver omedelbar nyetablering. Utan snabba åtgärder riskerar församlingen att inte kunna erbjuda efterfrågade gravskick, vilket kan leda till att sökande hänvisas till andra huvudmän.

I Hällestad, Regna och Rejmyre nya är personalutrymmen, omklädningsrum och pausrum i behov av uppdatering för att nå modern arbetsmiljöstandard. Brister i ergonomi, ventilation och utrymme kan leda till ökad personalomsättning, sjukskrivningar och minskad arbetsglädje. Även förvaring av maskiner och redskap är i vissa fall otillräcklig, vilket ökar risken för olyckor och materiella skador.

Flera kyrkogårdar har murar, staket och trädbestånd med höga kulturhistoriska värden som är i behov av löpande underhåll. På Risinge finns akuta rasrisker på stenmur 4a, och på flera håll är gjutjärnsstaket rostangripna. Om åtgärder inte genomförs enligt mur- och trädvårdsplanerna riskeras värdefulla miljöer att förfalla, vilket skulle innebära en oersättlig kulturarvsförlust och eventuella rättsliga påföljder enligt Kulturmiljölagen.

Under perioden planeras ett centralt utbyte av maskiner och tung utrustning. Utan regelbundna investeringar riskerar driftstörningar, ökade reparationskostnader och säkerhetsrisker i samband med gravgrävning och skötsel.

Flera av de planerade åtgärderna – såsom utbyggnad av askgravplatser, ny minneslund och uppdatering av personalutrymmen – kräver betydande investeringar. Fördyringar, uteblivna statsbidrag eller oförutsedda kostnader kan förskjuta tidplanerna och äventyra genomförandet.

För att minska dessa risker har planen inarbetat etappvisa åtgärder, prioriteringsordningar och kontinuerliga uppföljningspunkter.

Genom att riskerna systematiskt adresseras i den årliga verksamhetsplanen och budgeten säkerställs att nödvändiga resurser avsätts, att åtgärderna prioriteras och att eventuella avvikelser fångas upp tidigt.

På så sätt kan verksamheten både möta dagens behov och långsiktigt trygga en värdig och hållbar begravningsverksamhet för Finspångs församling.

21. Begravningsverksamhetens beredskap

Finspångs församling ansvarar för att begravningsverksamheten kan upprätthållas även vid kris och höjd beredskap. En beredskapsplan finns upprättad med prioriterade uppsamlingsplatser, bisättningslokaler med kylförvaring, markreserv samt rutiner för manuell administration vid störningar i el, IT eller telekommunikation. Drivmedelslager och reservkraft finns för att säkerställa transporter och kylförvaring.

Personalen har utbildning i krishantering och gravgrävning, och samverkan sker med övriga begravningshuvudmän samt berörda myndigheter.

Vissa uppgifter i planen omfattas av sekretess och hanteras därefter.